





solo[®]

EAZY-ROLL 216

**Originálny návod na použitie,
pred použitím si pozorne prečítajte!**

**Akumulátorový
postrekovač**



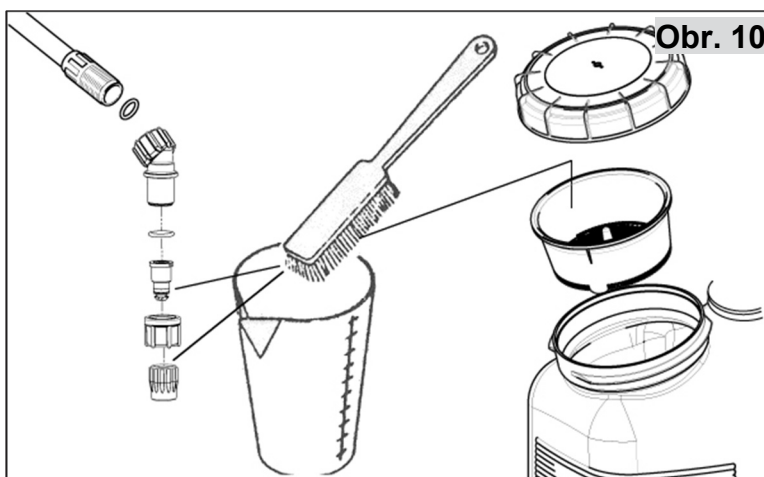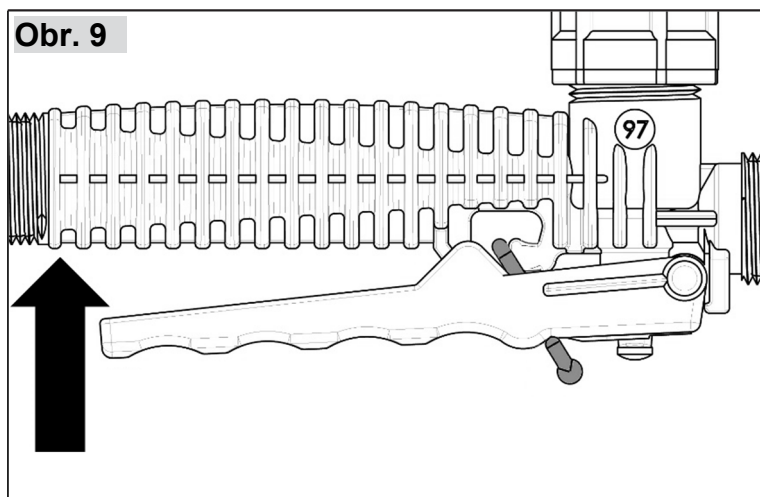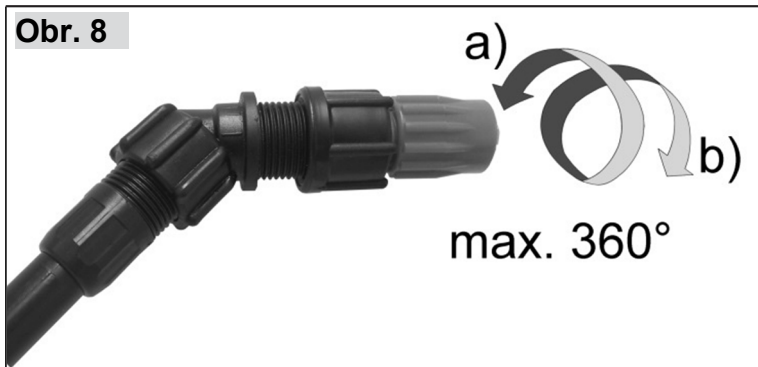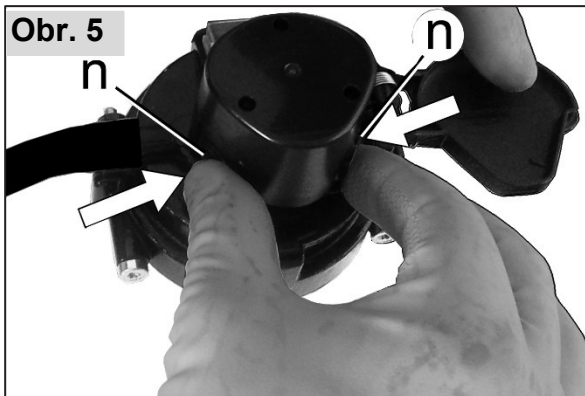

SOLO KLEINMOTOREN G




Industriestr. 9, 71069 Sindelfingen, Germany
Akku Spritze / Battery Sprayer

Obr. 11

a	Typ: 216	$m_{net.} = 4,8 \text{ kg}$	
b	model: 21601	$V_{tank} = 16,0 \text{ l}$	
c	SN: xxxxx	11,1 V DC 2,5 Ah	

Baujahr / date of production: mm/jjjj
MADE IN GERMANY

Montáž kolies .

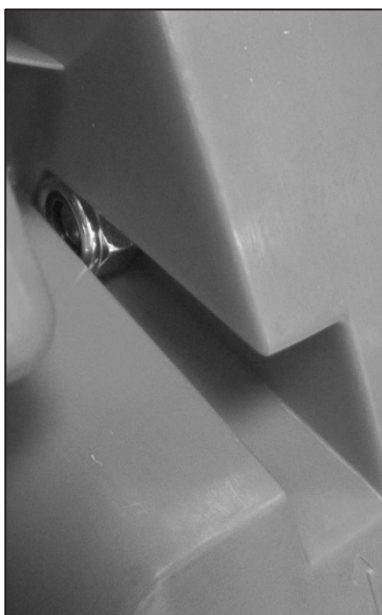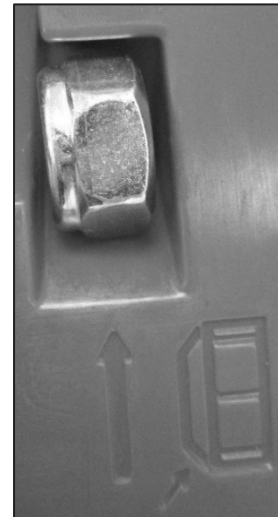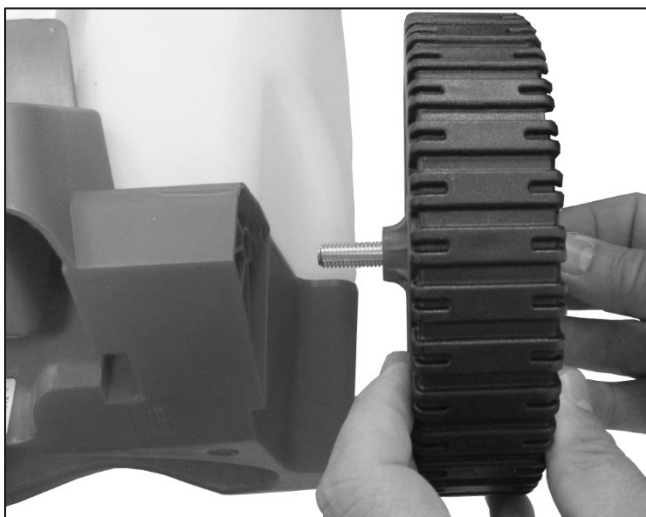

Originálny návod na použitie

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tieto inštrukcie na použitie a bezpodmienečne dbajte na dodržiavanie bezpečnostných predpisov!

Zmeny v rozsahu dodávky vo forme, technike a vybavení sú vyhradené. Z týchto údajov a obrázkov v originálnom návode na použitie nie je možné odvodiť žiadne nároky.

Po skončení životnosti zlikvidujte správne obal a zariadenie v súlade s miestnymi ustanoveniami.

Na stroj sa môžu vzťahovať vnútroštátne predpisy pre pravidelnú kontrolu určenými orgánmi, ako je stanovené v smernici 2009/128/ES

Informácie o prísadách (nariadenie (ES) č. 1907/2006 „REACH“) nájdete na našej domovskej stránke na adrese:

<https://shop.solo.global/Service/Support/Support/>

1 ES vyhlásenie o zhode

Spoločnosť SOLO Kleinmotoren GmbH,
Industriestraße 9, 71069 Sindelfingen,
DEUTSCHLAND/NEMECKO

vyhlasuje, že nižšie uvedený stroj v dodanej verzii je v súlade s predpismi, ktorými sa implementuje nasledujúca smernica: 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ

Názov produktu:

Akumulátorový postrekovač,

obchodný názov: SOLO 216

Označenie série/týpu: 21601

Miesto uloženia technickej dokumentácie a osoba zodpovedná za dokumentáciu: SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestraße 9,

71069 Sindelfingen,
DEUTSCHLAND/NEMECKO

1. 5. 2024

Sascha Luft (výkonný riaditeľ a osoba zodpovedná za dokumentáciu)

2 Rozsah dodávky

- základná jednotka s ručným ventilom na tlakovej hadici
- rozprašovacia trubica
- vopred zmontovaný dýzový nadstavec vrátane dýzy
- montážne diely, prevlečná matica, O-krúžok
- akumulátor
- nabíjačka

3 Opatrebovateľné diely

Na nasledujúce opotrebovateľné diely sa nevzťahuje záruka výrobcu:

* Všetky gumové diely, * dýzy, * filtre, * tesnenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s postrekovacími prostriedkami.

* Akumulátor

SLOVENSKY

4 Záruka

Upozorňujeme, že v niektorých krajinách platia osobitné záručné podmienky. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu.

Za nasledujúce príčiny poškodenia nepreberáme žiadnu záruku:

- Nedodržanie originálneho návodu na použitie.
- Opomenutie nevyhnutných údržbových a čistiacich prác.
- Opatrebovanie v dôsledku normálneho opotrebenia.
- Použitie neautorizovaného pracovného náradia.
- Použitie sily, nesprávne zaobchádzanie, zneužívanie alebo nehoda.
- Zásahy neznačných osôb alebo nesprávne pokusy o opravu.
- Svojvoľné zmeny na zariadení.
- Použitie nevhodných náhradných dielov alebo iných ako originálnych dielov.
- Použitie nepovolených postrekovacích prostriedkov.
- Škody, ktoré je možné odvodiť z podmienok používania z prenájmu.

Všetky záručné práce musí vykonávať jeden z našich autorizovaných špecializovaných predajcov.

Čistiace, ošetrovacie a nastavovacie práce sa neuznávajú ako záručná služba.

5 Symboly



Dôkladne si prečítajte originálny návod na použitie.



NEBEZPEČENSTVO! Nedodržanie originálneho návodu na použitie môže mať za následok zranenia.



Noste predpísaný ochranný odev. Noste



ochranné rukavice.



Ochrana tváre (napr. ochranné okuliare). Noste



ochrannú dýchaciu masku.



Fajčenie zakázané.



Žiadny otvorený oheň.



Minimálna vzdialenosť od iných osôb: 15 m



Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať ako domový odpad. Zariadenie, akumulátor a príslušenstvo zlikvidujte v oficiálnych zberných miestach elektrických spotrebičov.



Zariadenie ani akumulátor nevystavujte striekajúcej vode ani zrážkam.

6 Bezpečnostné predpisy

6.1 Použitie v súlade s určením/oblasti použitia

- Zariadenie používajte iba na aplikáciu kvapalných prípravkov na ochranu rastlín, pesticídov, prípravkov na ničenie buriny a tekutých hnojív dostupných u autorizovaných špecializovaných predajcov a schválených miestnymi/štátnymi orgánmi na použitie s prenosnými postrekovačmi a na aplikáciu čistej vody.
- Prísne dodržiavajte informácie o postrekovacom prostriedku, najmä inštrukcie pre osobné ochranné prostriedky.
- Aplikácie zahŕňajú poľnohospodárstvo na ornej pôde, lesné škôlky a lesné hospodárstvo, pestovanie ovocia, vína a zeleniny, pestovanie v domácnosti a na záhrade a skleníkové plodiny s dostatočným vetraním.
- Zariadenie sa nesmie používať na žiadne iné účely, ako napríklad na aplikáciu iných prostriedkov, ako sú uvedené kvapaliny! Nesmú sa aplikovať najmä kyseliny, lúhy a kvapaliny obsahujúce rozpúšťadlá.
- Nepoužívajte kvapaliny s teplotou nad 40 °C.
- Nepoužívajte horľavé prostriedky.

6.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím si prečítajte originálny návod na použitie a bezpečne ho uschovajte.

Nedodržanie údajov tohto originálneho návodu na použitie môže byť životu nebezpečné; užívateľ je zodpovedný za všetky tým spôsobené škody a následné poškodenia.

Originálny návod na použitie musí byť neustále k dispozícii na mieste používania zariadenia. Je nevyhnutné, aby si ho prečítala každá osoba, ktorá je poverená prácou so zariadením a na ňom (vrátane údržby, ošetrovania a opráv).

- Nechajte si ukázať a vysvetliť bezpečné používanie od špecializovaného predajcu spoločnosti SOLO.
- Osoby mladšie ako 18 rokov smú pracovať s týmto zariadením iba pod dohľadom.
- Pred použitím tohto zariadenia sa musia osoby so zdravotnými implantátmi poradiť s lekárom alebo sa musia obrátiť na výrobcu implantátu.
- Zabezpečte, aby sa osoby a zvieratá zdržiavali mimo pracovného priestoru. Nikdy nestriekajte smerom k osobám, zvieratám a predmetom, ktoré by sa mohli poškodiť.
- Toto zariadenie sa smie odovzdať iba osobám, ktoré sú oboznámené s týmto typom, jeho obsluhou a originálnym návodom na použitie.
- Ak pracujete s týmto zariadením, mali by ste byť v dobrej kondícii, odpočinutí a zdraví.

- Nepoužívajte toto zariadenie pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na existujúcich bezpečnostných zariadeniach a dieloch obsluhy.
- Zariadenie používajte iba v bezpečnom prevádzkovom stave. Pred každým použitím je nevyhnutné vykonať kontroly podľa kapitoly 10.1.
- Okamžite vymeňte poškodené diely. Používajte iba originálne náhradné diely SOLO.
- Používajte iba originálny akumulátor. Príslušenstvo a montované diely musia byť schválené pre toto zariadenie.

V prípade vážnych porúch, ako je výskyt dymu alebo silného zápachu, sa musí zariadenie okamžite odložiť. Ak ešte nedošlo k požiaru a akumulátor ešte nie je príliš horúci, vyberte akumulátor zo zariadenia a položte ho na ohňovzdorný podklad. Dodržiavajte dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť. V prípade požiaru je nevyhnutné okamžite alarmovať protipožiarnu ochranu. Po ochladení musí zariadenie a akumulátor okamžite skontrolovať autorizovaná špecializovaná dielňa.

6.3 Bezpečné zaobchádzanie s postrekovacími prostriedkami

- Vhodnými postupmi a zbernými nádržami zabezpečte, aby pri miešaní, plnení, používaní, vyprázdňovaní, čistení, údržbe a preprave nedošlo ku kontaminácii životného prostredia, vodovodnej siete a/alebo kanalizácie postrekovacími a čistiacimi prostriedkami.
- Postrekovacie a čistiace prostriedky (vrátane zvyškov) zachytávajúte vždy vo vhodných kontajneroch a odovzdávajte na zberných miestach určených obecnou správou.
- Pri kontakte pokožky alebo očí s postrekovacími prostriedkami, okamžite opláchnite postihnuté časti tela veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Okamžite vymeňte odev premočený postrekovacím prostriedkom.
- Počas zaobchádzania s postrekovacími prostriedkami nejedzte ani nepite.
- Ak vám pri práci príde zle alebo budete nadmerne unavení, okamžite ukončíte prácu. Ak by tento stav trval, okamžite vyhľadajte lekára.
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené so zaobchádzaním s postrekovacími prostriedkami, aby pracovali s postrekovacími prostriedkami.
- Nikdy nevkladajte rôzne postrekovacie prostriedky do nádrže na postrekovací prostriedok.
- Názov použitého s postrekovacieho prostriedku

sa musí pripevniť k zariadeniu a musí sa aktualizovať vždy, keď sa postrekovací prostriedok zmení.

- Pri výmene postrekovacieho prostriedku vyčistíte nádrž na postrekovací prostriedok a všetky časti prenášajúce postrekovací prostriedok.

Pred naplnením nového s postrekovacieho prostriedku prevádzkujte zariadenie najskôr čistou vodou.

- Na konci práce vyprázdňte a vyčistite zariadenie podľa kapitoly 10.3, dôkladne si vyčistite tvár a ruky, odložte pracovný odev a pravidelne ho perte.

6.4 Bezpečné zaobchádzanie s akumulátorom a nabíjačkou

- Nabíjačka sa smie používať iba na nabíjanie originálneho akumulátora tohto akumulátorového chrbtového postrekovača v interiéri.
- Elektrická sieť musí spĺňať špecifikácie na nabíjačke s ohľadom na úroveň, typ a frekvenciu prevádzkového napätia. Zásuvka musí byť presne v súlade so sieťovou zástrčkou nabíjačky.
 - Nenabíjajte v prípade dlhodobej neprítomnosti (dovolenky).
 - Nabíjačku ihneď po nabití odpojte od elektrickej siete.
- Pri vkladaní a odpájaní sieťovej zástrčky vždy uchopte zástrčku priamo, nikdy ju neťahajte za kábel.
- Nikdy nespájajte (skrat) oba kontakty akumulátora (+/-) cez vodivý predmet. Aj pri skladovaní akumulátora mimo zariadenia je vylúčená možnosť skratu kontaktov.
- Pri čistení nabíjačky je potrebné odpojiť sieťovú zástrčku od elektrickej siete. Nabíjačku, akumulátor a celý priestor elektroniky zariadenia uchovávajte mimo dosahu striekajúcej vody. Na čistenie týchto komponentov je potrebné použiť len suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Vo vnútri telesa akumulátora sa nachádzajú nebezpečné substancie. Akumulátor a nabíjačku nikdy neotvárajte!
- Na nabíjanie akumulátora používajte iba originálnu nabíjačku.
- Nikdy neposielajte chybné/použité akumulátory.

6.5 Pracovný odev/ Osobné ochranné pracovné prostriedky



Je nevyhnutné nosiť vhodný, predpísaný ochranný odev, ktorý chráni všetky časti tela pred kontaktom

s postrekovacím prostriedkom.

- Noste pevnú obuv s protišmykovou



podrážkou. Noste ochranné rukavice s protišmykovou úchopovou plochou.



Používajte ochranu tváre (napríklad ochranné okuliare).



Pri práci v hustých, vysokých rastlinných porastoch, v skleníkoch,

v žlaboch alebo v priekopách a pri používaní nebezpečného postrekovacieho prostriedku vždy používajte respirátor.

6.6 Pred a počas práce

- Pred každým začiatkom práce skontrolujte prevádzkovú bezpečnosť celého zariadenia podľa kapitoly 10.1.
- Zariadenie smie obsluhovať iba jedna osoba. V okruhu 15 metrov sa nesmú zdržiavať žiadne iné osoby.
- Vždy zabezpečte primeranú výmenu vzduchu v hustých rastlinných porastoch, skleníkoch, žlaboch alebo priekopách.
- Zostaňte vždy v dosahu iných ľudí, ktorí môžu vám poskytnúť pomoc v prípade núdze.
- Včas si doprajte prestávky v práci.
- Nefajčite na pracovisku.
- V prípade vážnych porúch alebo nehôd počas prevádzky, ako napríklad vznik dymu na zariadení, silný zápach zo zariadenia alebo vznik plameňov, sa musí zariadenie okamžite odložiť a musí sa zachovať bezpečná vzdialenosť. V prípade požiaru je nevyhnutné okamžite alarmovať hasičský zbor.
- Pred zapnutím čerpadla sa uistite, že je ručný ventil zatvorený. Posuňte rozprašovaciu trubicu na voľné miesto.

6.7 Pri preprave zariadenia

- Počas prepravy čerpadlo vždy vypnite.
- Zariadenie uveďte do stavu bez tlaku podľa kapitoly 9.2.
- Zariadenie musí byť počas prepravy vo vozidlách zabezpečené pripevnením.
- Je nevyhnutné vylúčiť únik postrekovacieho prostriedku. Musí sa skontrolovať tesnosť nádrže s postrekovacím prostriedkom a všetkých hadíc a potrubí prenášajúcich postrekovací prostriedok.

6.8 Pri údržbe, oprave a skladovaní

Sami vykonávajte iba tie údržbové a opravárske práce, ktoré sú popísané v tomto originálnom návode na použitie. Všetky ostatné práce musí vykonať autorizovaná špecializovaná dielňa.

- Nevykonávajte údržbu, opravy ani neskladujte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa.
- Pred vykonávaním akýchkoľvek údržbových alebo opravárskych prác vždy vypnite čerpadlo.
- Tlaková hadica, ručný ventil, rozprašovacia trubica a dýzový nadstavec sa smú odskrutkovať iba vtedy, keď nie je prítomný tlak. Ak to chcete urobiť, držte rozprašovaciu trubicu v nádrži na postrekovací prostriedok alebo vo vhodnej zbernej nádrži na postrekovací prostriedok, pričom je vypnuté čerpadlo a aktivujte ručný ventil, až pokiaľ už nevyteká žiadna kvapalina.

7 Príprava práce

Obr. 1:

- a. nádrž na postrekovací prostriedok
- b. uzáver plniaceho hrdla nádrže (c) skrutkovací
- d. rukoväť s aretačným tlačidlom (k)
- e. stojan
- f. vypínač
- g. ručný ventil
- h. rozprašovacia trubica
- i. dýzový nadstavec
- j. držiak rozprašovacej trubice
- k. aretačné tlačidlo
- l. akumulátor

Mimo práce je rozprašovacia trubica (h) pripevnená k držiaku rozprašovacej trubice (j). Prednú časť rozprašovacej trubice umiestnite do stojana podľa obrázka.

7.1 Zmontovanie

Montáž postrekovacej hadice na čerpadlo:

Obr. 1:

Vyberte zátku zo závitového hrdla čerpadla a zlikvidujte ju. Pomocou prevlečnej matice naskrutkujte postrekovaciu hadicu na závitové hrdlo čerpadla.

Montáž rozprašovacej trubice (h):

Obr. 2:

- Nasadte prevlečnú maticu (p) rovno a pevne rukou bez použitia náradia naskrutkujte rozprašovaciu trubicu s O-krúžkom (16 x 3 mm) na ručný ventil (g).
- Naskrutkujte dýzový nadstavec (i) na rozprašovaciu trubicu pevne rukou bez použitia náradia.

7.2 Plniace sitko a sacie sitko

Obr. 3:

Plniace sitko (r) je integrované do plniaceho hrdla (c) nádrže postrekovacieho prostriedku.

Obr. 4:

Sacie sitko je pripojené k sacej hadici k čerpadlu v nádrži na postrekovací prostriedok.

Pri používaní zariadenia sú predpísané plniace sitko a sacie sitko.

7.3 Nabíjanie akumulátora

Pred vybratím akumulátora zo zariadenia vždy prepnete vypínač do polohy „0“!

Obr. 5

Ak chcete vybrať akumulátor zo zariadenia, stlačte obe aretačné páky (n) k sebe a vyberte akumulátor smerom nahor.

Pred prvým spustením tlakového postrekovača musí byť akumulátor nabitý.

Doba nabíjania: cca 2 h

Umiestnite nabíjačku na stabilný povrch a pripojte ju k vhodnej elektrickej sieti.

Pred vložením akumulátora sa uistite, že kontakty akumulátora a nabíjačky sú čisté, suché a bez cudzích predmetov.

Obr. 6

Vložte akumulátor do nabíjačky so správnou polohou (podľa obrázka).

Počas nabíjania svieti indikátor LED na nabíjačke červenou farbou. Keď je akumulátor úplne nabitý, indikátor LED na nabíjačke sa rozsvieti zelenou farbou. Ak bliká červený indikátor LED, akumulátor je chybný a nesmie sa už používať.

Po nabití vyberte akumulátor z nabíjačky smerom nahor a odpojte nabíjačku od elektrickej siete.

Pred vložením akumulátora do zariadenia sa uistite, že kontakty akumulátora a zariadenia sú čisté, suché a bez cudzích predmetov.

Obr. 7

Vložte akumulátor do zariadenia so správnou polohou (podľa obrázka) zhora, až pokiaľ citeľne nezapadne na miesto. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne upevnený.

7.4 Testovací postup

Pred prvým použitím skontrolujte zariadenie testovacím postupom v súlade s kapitolou 10.2.

8 Príprava postrekovacieho prostriedku a plnenie nádrže

Pripravte si postrekovací prostriedok podľa predpisov výrobcu postrekovacieho prostriedku. Aplikujte postrekovací prostriedok iba v exteriéri, nikdy nie v obytných priestoroch, stajniach alebo skladovacích priestoroch na potraviny a krmivá pre zvieratá.

Ak chcete naplniť nádrž na postrekovací prostriedok, vždy vyberte akumulátor zo zariadenia a zatvorte ochranný kryt priečinku pre akumulátor. Pri plnení nádrže na postrekovací prostriedok používajte vždy plniace sitko (r) integrované v plniacom hrdle (c).

Naplňte nádrž maximálne po hornú značku nádrže na postrekovací prostriedok.

Je nevyhnutné vylúčiť pretečenie nádrže na postrekovací prostriedok, kontamináciu verejných vôd, dažďových a odpadových kanálov. Rozliaty postrekovací prostriedok okamžite utrite. Pri odskrutkovaní vždy umiestnite uzáver nádrže rovno, nespriečte ho.

9 Použitie zariadenia


- Zariadenie nepoužívajte vo vetre ani v daždi.
- Pred začiatkom práce skontrolujte smer vetra a zvolte smer postreku v smere od obsluhy.
- Nestriekajte na ľudí, zvieratá, otvorené dvere a okná, autá alebo čokoľvek, čo by sa mohlo postrekovacím prostriedkom poškodiť.
- Uistite sa, že postrek sa nanáša iba na miesta, na ktoré sa má skutočne nanášať. Počas postreku zabezpečte rovnomerné rozloženie a homogénne nanášanie postrekovacieho prostriedku na ošetrovaných plochách.

Ak chcete zariadenie presúvať na kolieskach, **úplne** vytiahnite rukoväť (**d**) na násade. Počas toho stlačte aretačné tlačidlo (**k**), až pokiaľ sa násada **úplne** nevysunie v dvoch krokoch. Násada zaskočí na miesto s jasným zvukom cvaknutia. Ak chcete zariadenie prenášať, násadu **opäť** úplne zasunite. Pritom stlačte tiež aretačné tlačidlo, až pokiaľ nie je násada **úplne** zasunutá.

Nastavenie dýzy (obr. 8):

a) Dýza zatvorená

→ Vzor postreku dutého kužela, aplikčná rýchlosť pri tlaku 2,5 baru: 0,6 l/min

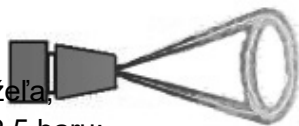

b) Dýza otvorená

(od ½ otáčky 180° do max. 1° otáčky, 360°)

→ úzky, silný prúd pri aplikčnej rýchlosti pri tlaku 2,5 baru: 1,6 l/min



Postrek:

Keď je ručný ventil (**g**) zatvorený (ručný ventil nie je aktivovaný), zapnite čerpadlo vypínačom (**f**). Držte rozprašovaciu trubicu v ruke za ručný ventil.

Obr. 9:

Na postrek aktivujte ručný ventil.

Uvoľnením ručného ventilu sa preruší proces postreku.

Na účel postreku pod listy sa rozprašovacia trubica v ručnom ventile môže po uvoľnení prevlečnej matice otáčať.

Ak sa postrekovací prostriedok neaplikuje správne, možno bude potrebné vyčistiť dýzu (kapitola 10.3) alebo ju vymeniť.

Ak sa výkon postreku výrazne zníži, ukončite proces postreku a nabite akumulátor (kapitola 7.4). V prípade prerušenia práce, počas ktorého nemáte zariadenie umiestnené na svojom chrúbte, musí byť čerpadlo vždy vypnuté pomocou vypínača

9.1 Zvyškové množstvo postrekovacieho prostriedku

Od zvyškového množstva menej ako 200 ml v nádrži postrekovacieho prostriedku sa postrekovací prostriedok už nedodáva správne. V prípade potreby pridajte viac postrekovacieho prostriedku alebo toto zvyškové množstvo na dokončenie postreku zriedte dvomi litrami čistej vody a aplikujte na ošetrované plochy.

9.2 Ukončenie procesu postreku

Na konci práce vypnite čerpadlo vypínačom.

Ak chcete **zariadenie uviesť do stavu bez tlaku**, držte rozprašovaciu trubicu v nádrži na postrekovací prostriedok alebo vo vhodnej zbernej nádrži na postrekovací prostriedok, pričom je vypnuté čerpadlo a aktivujte ručný ventil, až pokiaľ už nevyteká žiadna kvapalina.

Vybratie akumulátora a jeho bezpečné uskladnenie

Zariadenie vyprázdňte a vyčistite podľa kapitoly 10.3, dôkladne si vyčistite tvár a ruky, odložte pracovný odev a pravidelne ho perte.

10 Údržba, čistenie a skladovanie

10.1 Plán údržby

Pred začiatkom práce:

- Skontrolujte bezpečný prevádzkový stav celého zariadenia:
 - Vizuálna kontrola zariadenia
 - Skontrolujte tesnosť všetkých častí zariadenia (pri maximálnom prípustnom tlaku pri otvorenom a zatvorenom ručnom ventile)
 - Skontrolujte funkčnosť všetkých funkčných častí (vypínač, ručný ventil)
 - Skontrolujte hadicové vedenia a ich skrutkové spoje.
 - Vizuálna kontrola plniaceho sitka

Po ukončení práce pri výmene postrekovacieho prostriedku, ak je to potrebné:

- Čistenie nádrže na postrekovací prostriedok, kapitola 10.3
- Čistenie dýzy, kapitola 10.3
- Čistenie plniaceho sitka, kapitola 10.3

10.2 Testovací postup

Na začiatku postrekovej sezóny a v mesačných intervaloch sa musí testovacím postupom s čistou vodou skontrolovať nasledovné:

- Tesnosť všetkých častí zariadenia pri maximálnom prípustnom tlaku pri otvorenom a zatvorenom ručnom ventile.
- Funkčnosť ručného ventilu; po zatvorení ručného ventilu nesmie unikať žiadny postrekovací prostriedok (ručný ventil nie je aktivovaný).

- Presnosť dávkovania a distribúcie

V prípade nezrovnalostí, poškodenia,
netesností alebo obmedzenia

funkčnosti zariadenie nepoužívajte, ale
ho nechajte ihneď skontrolovať v
špecializovanej dielni.

10.3 Vyprázdenie nádrže na postrekovací prostriedok a vyčistenie častí

Vypnite čerpadlo, uveďte zariadenie do stavu bez tlaku, vyberte akumulátor a bezpečne ho uskladnite.

Denne po použití vyprázdnite nádrž na postrekovací prostriedok, všetky časti prenášajúce postrekovací prostriedok a plniace sitko a dobre opláchnite čistou vodou.

Osobitnú pozornosť venujte opotrebovateľným dielom, ako sú dýzy a tesnenia.

Dodržiavajte pokyny na čistenie v návode na použitie postrekovacieho prostriedku.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny alebo rozpúšťadlá (napríklad benzín).

Po vyčistení nechajte nádrž na postrekovací prostriedok vyschnúť v otvorenom stave.

Vyčistite rozprašovaciu dýzu a plniace

sitko: Obr. 10:

- Dýzový nadstavec opláchnite čistou vodou.
- Rozskrutkujte dýzový nadstavec.
- O-krúžky, rozprašovaciu dýzu a plniace sitko

vyčistite čistou vodou a mäkkou kefkou. Nevyfukujte rozprašovaciu dýzu ústami!

Dýzy nečistite tvrdými predmetmi!

- Znovu zoskrutkujte jednotlivé časti dýzového nadstavca (obr. 2).

10.4 Vyradenie z prevádzky a uskladnenie

Vypnite čerpadlo, uveďte zariadenie do stavu bez tlaku, vyberte akumulátor a bezpečne ho uskladnite.

Vyprázdnite a vyčistite zariadenie podľa kapitoly 10.3. Uchovávajte zariadenie chránené pred slnečným svetlom na suchom, mrazuvzdornom a bezpečnom mieste pri okolitej teplote do max. 35 °C.

Vylúčte neoprávnené použitie, najmä deťmi.

11 Typový štítok

Obr. 11:

a: Typové označenie

b: Sériové číslo

c: Mesiac/rok výroby

12 Technické údaje

Nádrž na postrekovací prostriedok:	Celkový objem	l	17,8
	Max. množstvo náplne	l	16
Zvyškové množstvo, ktoré už zariadenie neaplikuje správne		ml	< 200
Čerpací systém			Membránové čerpadlo SOLO
Prevádzkový tlak			2,5 baru
Prípustná prevádzková teplota		°C	0 – 40
Aplikačná rýchlosť (so štandardnou rozprašovacou dýzou)		l/min	0,6 – 1,6
Plniace sitko:	Veľkosť ôk	mm	1,8
Sacie sitko (ušľachtilá oceľ)	veľkosť ôk	mm	0,35
Hmotnosť:	Pripravené na použitie, bez postrekovacieho prostriedku, bez akumulátora	kg	4,8
	Pripravené na použitie, s max. množstvom náplne	kg	21,0
Rozmery (bez rozprašovacej trubice a tlakovej hadice):	Výška	mm	616
	Šírka	mm	339
	Hĺbka	mm	286
Akumulátor (lítiovo-iónový):	Menovité napätie	V	11,1
	Kapacita	Ah	2,5
Nabíjačka:	Vstupné prevádzkové napätie	V	100 – 240
	Frekvencia prevádzkového napätia	Hz	AC 50/60
	Menovité výstupné napätie	V	DC 12,6
	Max. nabíjací prúd	A	1,5
	Stupeň ochrany/trieda ochrany		IP 20 / II
Čas nabíjania s minimálnym výstupným nabitím akumulátora:		h	cca 1,9
Prevádzkový čas so štandardnou dýzou na cyklus nabíjania (0,6 l/min@2,5 baru):		h	cca 2,8
Hladina akustického tlaku $1 L_{Peq}$ podľa EN ISO 3744		dB(A)	< 70
Hladina akustického výkonu $1 L_{Weq}$ podľa EN ISO 3744		dB(A)	< 70
Vibračné zrýchlenie $1 a_{hv,eq}$ podľa EN ISO 5349		m/s ²	< 2,0

¹ Pri určovaní vyššie uvedených hodnôt pre vibračné zrýchlenie a zvuk boli rôzne prevádzkové stavy vážené podľa príslušnej normy.

solo[®]

Vyrobené v Nemecku



SOLO Kleinmotoren GmbH

Industriestraße 9 D-71069 Sindelfingen

Postfach/PO Box 60 01 52 D-71050 Sindelfingen

NEMECKO/GERMANY

Tel.: +49 (0)7031 301-0

Fax: +49 (0)7031 301-202

info@solo-germany.com

<http://solo.global/>